

HERRUMBRE DE CABEZA DE CLAVOS

Manchas café rojizo en la superficie de la pintura.

Causas:

- Clavos de hierro no galvanizado han empezado a herrumbrarse causando sangrado sobre la superficie de la película de pintura.
- Clavos no galvanizados no fueron suficientemente introducidos al sustrato.
- Las cabezas de los clavos galvanizados han empezado a herrumbrarse después del lijado o cambios climáticos drásticos.

Posibles soluciones:

- Cuando se esté pintando una superficie nueva exterior donde han sido usados clavos no galvanizados es recomendable clavar más adentro las cabezas y rellenarlos con acrílico siliconado de alta calidad.
- Cuando se estén repintando exteriores donde la oxidación de las cabezas de los clavos a iniciado, se deberá lavar las manchas del herrumbre, lije las cabezas de los clavos y luego siga los mismos procedimientos de preparación de la superficie.
- En estos casos es recomendable la utilización de primarios anticorrosivos y si fuera necesario la superficie se deberá curar con un convertidor de óxido antes de aplicar el primario.



La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender.

Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.